 


## JELLEMZŐ ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

**1. LÉPÉS:** Készítse elő a repedést a javító anyag felviteléhez: vágja ki egy kb. 19-25 mm széles horony két szélét a repedés teljes hosszán. A javító anyag kipattogzásának elkerülése érdekében a vágást fordított V vagy U alakban készítse el.



**2. LÉPÉS:** Távolítsa el a betont a repedést területéről a vágás szélességének megfelelő mélységben, vagy 50%-kal mélyebben (pl. 1"-os szélességű vágásnál 38 mm /1,5"/ mély csatorna vágható ki).




**3. LÉPÉS:** Tisztítsa ki a vágási csatornát nagy (legalább 3000 psi) nyomású vízzel.


**4. LÉPÉS:** Fúrjon lyukakat az injektáló csövek fogadására. A lyukak átmérőjét és mélységét az alkalmazott injektáló cső típusa és kialakítása határozza meg. A lyukakat egymástól 25-38 mm távolságra fúrja ki.



**5. LÉPÉS:** Helyezze el, és rögzítse az injektáló csöveket.

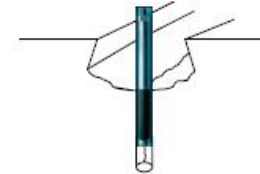


**6. LÉPÉS:** Töltse ki a csatorna alját és az injektáló csövek körüli területet részlegesen PENEPLUG® anyaggal úgy, hogy a kifolyó víz csak az injektáló csöveken tudjon átfolyni.

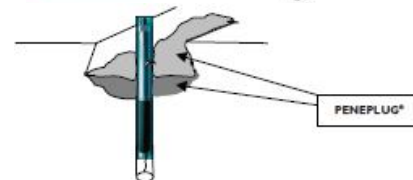

**7. LÉPÉS:** Vigyen fel ecsettel PENETRON® iszapot a PENEPLUG® anyagra a csatorna maradék látható felületein, valamint 7-15 cm-re a csatorna két oldalán.

**8. LÉPÉS:** Amikor a PENETRON® iszap már érintésre megszáradt, de még zöld, töltse ki a csatorna fennmaradó részét PENECECRETE MORTAR™ anyaggal.

A tömörség és az üregek eltávolítása érdekében a PENECECRETE MORTAR™ anyagot egy fahasábbal és kalapáccsal dolgozza be a csatornába.

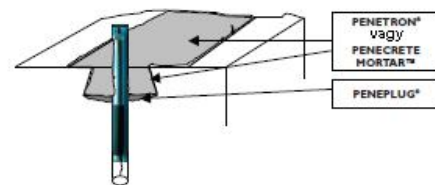

## KRISTÁLYOS VÍZZÁRÓ INJEKTÁLÓ HABARC

**9. LÉPÉS:** Várja meg, amíg 2-3 nap alatt a PENETRON®/PENECRETE MORTAR™/PENEPLUG® teljesen megköt és megszárad. Ezalatt víz folyhat ki az injektáló csöveken keresztül.

**A PENETRON® TELJES MEGSZILÁRDULÁSA UTÁN (2-3 NAP MÚLVA):**

**10. LÉPÉS:** Kezdje a PENETRON INJECT™ injektálását a legalacsonyabb injektáló csőből. A pumpálást addig végezze, amíg a PENETRON INJECT™ el nem kezd kifolyni a soron következő legmagasabb injektáló csőből, vagy amíg a nyomás el nem kezd emelkedni (maximális nyomás: 5 bar). Zárja el az első injektáló csövet, és kezdje el a feltöltést a második csőből. Ezt a sorrendet kövesse a repedés teljes hosszának feltöltéséhez.



**11. LÉPÉS:** Hagyja érlelni és megkötni a PENETRON INJECT™ anyagot legalább 2 napig. Ha ezután a szemrevételezéses vizsgálat szerint minden szivárgás megszűnt, az injektáló csövek kioldhatók és kivehetők.

**12. LÉPÉS:** Az injektáló csövek után maradó lyukakat száraz PENECRETE MORTAR™ anyaggal tömítse. A PENECRETE MORTAR™ anyagot ékkel dolgozza be a lyukakba.



A ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. garantálja, hogy az általa gyártott termékek mentesek az anyaghibáktól, megfelelnek a keverési előírásoknak, és minden összetevőt a megfelelő arányban tartalmaznak. AZ ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY TERMÉK A KIVÁNT CÉLRA ALKALMAS. JELEN GARANCIA HELYETTÉSIT MINDEN TOVÁBBI BELEÉRTETT VAGY KIFEJEZETT GARANCIÁT.  
A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék megfelel-e az adott felhasználási célra, és minden ezzel kapcsolatos esetleges veszély és felelősség felmérése.

ICS Penetron International, Ltd.  
45 Research Way, Suite 203  
East Setauket, NY 11733, USA  
+1 (631) 941-9700  
penetron.com  
info@penetron.com